



# BTMSUG / BTMSUH

## Brugervejledning

### Dimensionering af fugen:

Fuger hvortil der anvendes Lindab Mastic Silicone bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25 %. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 4 mm og max. 25 mm. Fugedybden er normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 5 mm og max. 10 mm. Fugebånd anvendes i den rette dimension, og placeres efter den ønskede fugedybde.

### Forberedelse af materialer:

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slibmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Lindab Mastic Silicone kan anvendes uden primer på overflader som glas, emalje, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt de fleste plasttyper, træ, beton, mursten m.m.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.

Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.

### Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

### Påføring:

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.

Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en sæbevandmættet fugepind senest 5 - 10 minutter efter påføring.

### Hærdning:

Hindedannelse: ca. 5 - 15 minutter ved 23 °C og 50 % RF.

### Klæbefri:

Ca. 1 - 4 timer ved 23 °C og 50 % RF.

### Gennemhærdet:

1 - 2 mm/døgn, afhængig af luftfugtighed og temperatur. Fugemassen hærdet langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed.

### Efterbehandling:

Lindab Mastic Silicone kan ikke overmales.

### Rengøring:

Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes - med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.